

BLOQUE 1

**ESTUDIO PATOLÓGICO Y
DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE**

FICHA No. 1

CII 68 No.53-45

REGISTRO FOTOGRÁFICO – FACHADA ESTE



Foto No. 01

Foto No. 02

Ubicación Muro Alto Eje 4. Entre Ejes B y C

Ubicación Muro Alto Eje 5. Entre Ejes C y B

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, debido a la exposición directa de la estructura muraria a la intemperie.

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, debido a la exposición directa de la estructura muraria a la intemperie.



Foto No. 03

Foto No. 04

Ubicación Escalera Acceso Sur

Ubicación Capitel Eje 5

Descripción: Las escaleras presentan desgaste debido a la erosión y falta de mantenimiento. Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura.

Descripción: Escurrideros sucios por presencia de suciedades adosadas a la superficie de los muros, debido a la acumulación y permanencia de partículas ensuciantes en los poros del acabado.

Información fotografías

Fecha: 19 febrero 2021
Hora: 17:17

Fotografió y elaboro:

Aprobó: Edgardo Bassi

BLOQUE 1

**ESTUDIO PATOLÓGICO Y
 DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE**

FICHA No. 2

CII 68 No.53-45

REGISTRO FOTOGRÁFICO – FACHADA ESTE



Foto No. 05
 Ubicación: Cornisa Eje B con Eje 3

Foto No. 06
 Ubicación: Placa superior Eje B

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, debido a la exposición directa de la estructura muraria a la intemperie.

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, debido a la exposición directa de la estructura muraria a la intemperie.

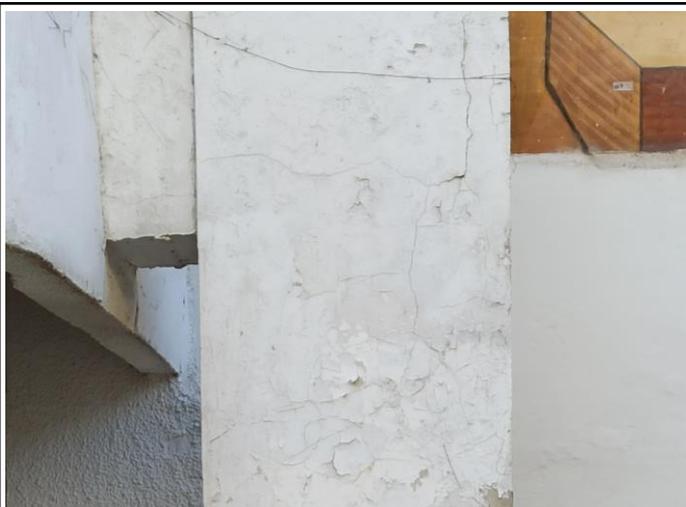


Foto No. 07
 Ubicación: Antepecho Eje B. Entre Ejes 3 y 2

Foto No. 08
 Ubicación: Columna Eje 4 con Eje A

Descripción: Afectación y desprendimiento en el material de acabado, debido al desgaste superficial, a causa principalmente, de la presencia de humedad.

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, debido a la exposición directa de la estructura muraria a la intemperie.

Fotografió y elaboro:

Información fotografías

Fecha: 17 febrero 2021
 Hora: 8.51

Aprobó: Edgardo Bassi

BLOQUE 1
**ESTUDIO PATOLÓGICO Y
DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE**
FICHA No. 3
CII 68 No.53-45
REGISTRO FOTOGRÁFICO – FACHADA ESTE


Foto No.

09

Ubicación

Columna Eje 5 con Eje A



Foto No.

10

Ubicación

Columna Eje 6 con Eje B

Descripción: Afectación y desprendimiento en el material de acabado, debido al desgaste superficial, a causa principalmente, de la presencia de humedad.

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, debido a la exposición directa de la estructura muraria a la intemperie.



Foto No.

11

Ubicación

Antepecho Eje 5. Entre Ejes B y A

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, debido a la exposición directa de la estructura muraria a la intemperie.



Foto No.

12

Ubicación

Antepecho Eje 3. Entre ejes A y B

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, debido a la exposición directa de la estructura muraria a la intemperie.

Información fotografías

 Fecha: 19 febrero 2021
 Hora: 17:14

Fotografió y elaboro:

Aprobó: Edgardo Bassi

BLOQUE 1
**ESTUDIO PATOLÓGICO Y
DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE**
FICHA No. 4
CII 68 No.53-45
REGISTRO FOTOGRÁFICO – FACHADA NORTE


Foto No.

13

Ubicación

Muro alto. Ejes C y D.

Descripción: Corrosión por la constante filtración de agua, también por la falta de aplicación de una pintura anticorrosiva que evite que la salinidad de la zona genere un proceso corrosivo.



Foto No.

14

Ubicación

Muro Eje 3. Entre Ejes O y P

Descripción: Deterioro continuo a la estructura portante, debido a la falta de mantenimiento y la alteración espacial provocada sobre la integridad del inmueble.



Foto No.

15

Ubicación

Antepecho Eje 4. Entre Ejes A y B.

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, debido a la exposición directa de la estructura muraria a la intemperie.



Foto No.

16

Ubicación

Cercha Eje O. Entre Ejes 3 y 2.

Descripción: Corrosión por la constante filtración de agua, también por la falta de aplicación de una pintura anticorrosiva que evite que la salinidad de la zona genere un proceso corrosivo.

Información fotografías

 Fecha: 18 febrero 2021
 Hora: 9:59

Fotografió y elaboro:

Aprobó: Edgardo Bassi

BLOQUE 1

**ESTUDIO PATOLÓGICO Y
 DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE**

FICHA No. 5

CII 68 No.53-45

REGISTRO FOTOGRÁFICO – FACHADA NORTE



Foto No. 17
 Ubicación Muro bajo Eje 1. Entre Ejes O y P.

Foto No. 18
 Ubicación Escaleras Acceso Norte

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, debido a la exposición directa de la estructura muraria a la intemperie.

Descripción: Las escaleras presentan desgaste debido a la erosión y falta de mantenimiento. Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura.



Foto No. 19
 Ubicación Antepecho Eje C. Entre Ejes 2 y 3.

Foto No. 20
 Ubicación Muro alto Eje 3. Entre Ejes M y N.

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, debido a la exposición directa de la estructura muraria a la intemperie.

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, debido a la exposición directa de la estructura muraria a la intemperie.

 Fotografió y elaboro:

Información fotografías
 Fecha: 2 febrero 2021
 Hora: 16:20

 Aprobó: Edgardo Bassi

BLOQUE 1

**ESTUDIO PATOLÓGICO Y
 DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE**

FICHA No. 6

CII 68 No.53-45

REGISTRO FOTOGRÁFICO – FACHADA NORTE

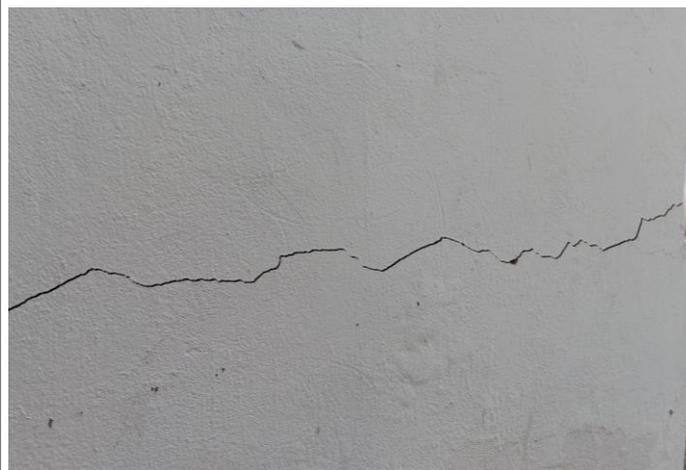


Foto No.

21

Foto No.

22

Ubicación

Muro bajo Eje O. Entre Ejes 1 y 2.

Ubicación

Muro bajo Eje O. Entre Ejes 1 y 2.

Descripción: La presencia de palmeras se convierte en una amenaza contra la integridad de la edificación, debido a sus acciones mecánicas provocadas por sus raíces durante el crecimiento.

Descripción: Estas manchas son causadas por la acumulación y filtración de agua en los muros, generando humedad y crecimientos irregulares de vegetación parasita y hongos como el moho.



Foto No.

23

Foto No.

24

Ubicación

Placa superior Eje M. Entre Ejes 1 y 2.

Ubicación

Antepecho Eje C. Entre Ejes B y C

Descripción: Estas manchas son causadas por la acumulación y filtración de agua en los muros, generando humedad y crecimientos irregulares de vegetación parasita y hongos como el moho.

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, debido a la exposición directa de la estructura muraria a la intemperie.

Fotografió y elaboro:

Información fotografías

Fecha: 19 febrero 2021
 Hora: 17:38

Aprobó: Edgardo Bassi

BLOQUE 1
**ESTUDIO PATOLÓGICO Y
DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE**
FICHA No. 7
CII 68 No.53-45
REGISTRO FOTOGRÁFICO – FACHADA NORTE


Foto No.

25

Ubicación

Cielo Raso entre Ejes 2 y 3.

Descripción: Pérdida de piezas de machimbre por falta de mantenimiento y exposición a la intemperie, esto de manera indirecta genera pérdida de la geometría de los elementos.



Foto No.

26

Ubicación

Cubierta entre Ejes 2 y 3

Descripción: En los elementos de madera se evidencian manchas pardas por hongos, y de apariencia deshidratada. Manchas de moho en las tejas por concentraciones de humedad.



Foto No.

27

Ubicación

Viga Eje 3. Entre Ejes O y P

Descripción: La estructura presenta y pérdida de material, en menores proporciones, lo que ocasiona una desigualdad en la geometría de los mampuestos y corrosión en elementos metálicos.



Foto No.

28

Ubicación

Viga Eje 3. Entre Ejes Q y R

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, debido a la exposición directa de la estructura muraria a la intemperie.

Fotografió y elaboro:

Información fotografías

 Fecha: 18 febrero 2021
 Hora: 10:03

Aprobó: Edgardo Bassi

BLOQUE 1
**ESTUDIO PATOLÓGICO Y
DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE**
FICHA No. 8
CII 68 No.53-45
REGISTRO FOTOGRÁFICO – FACHADA NORTE


Foto No.

29

Ubicación

Muro alto. Eje 5.

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, debido a la exposición directa de la estructura muraria a la intemperie.



Foto No.

30

Ubicación

Cornisa. Ejes 5 y 6.

Descripción: La estructura presenta y pérdida de material, en menores proporciones, lo que ocasiona una desigualdad en la geometría de los mampuestos y corrosión en elementos metálicos.



Foto No.

31

Ubicación

Muro bajo. Ejes 4 y 5.

Descripción: Deterioro continuo a la estructura portante, debido a la falta de mantenimiento y la alteración espacial provocada sobre la integridad del inmueble.



Foto No.

32

Ubicación

Cornisa Eje 3. Entre Ejes B y C

Descripción: Acumulación de depósitos de partículas sobre la superficie, lo que ha generado escurrideros sucios. Fisuras por concentraciones de humedad.

Fotografió y elaboro:

Información fotografías

 Fecha: 18 febrero 2021
Hora: 10:20

Aprobó: Edgardo Bassi

BLOQUE 1	ESTUDIO PATOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE	FICHA No. 9
CII 68 No.53-45	REGISTRO FOTOGRÁFICO – FACHADA NORTE	



Foto No.	33
Ubicación	Placa superior Eje 1. Entre Ejes Q y R

Descripción: Deterioro continuo a la estructura portante, debido a la falta de mantenimiento y la alteración espacial provocada sobre la integridad del inmueble.



Foto No.	34
Ubicación	Muro bajo Eje 1. Entre Ejes Q y R

Descripción: Concentraciones de humedad capilar ascendente que contribuyen al rápido crecimiento de los organismos vegetales.



Foto No.	35
Ubicación	Columna Eje E

Descripción: Afectación y desprendimiento en el material de acabado, debido al desgaste superficial, a causa principalmente, de la presencia de humedad.



Foto No.	36
Ubicación	Placa superior eje L

Descripción: Estas manchas son causadas por la acumulación y filtración de agua en los muros, generando humedad y crecimientos irregulares de vegetación parasita y hongos como el moho.

_____ Fotografió y elaboro:	Información fotografías Fecha: 19 febrero 2021 Hora: 17:31	_____ Aprobó: Edgardo Bassi
--------------------------------	--	--------------------------------

BLOQUE 1	ESTUDIO PATOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE	FICHA No.10
CII 68 No.53-45	REGISTRO FOTOGRÁFICO – FACHADA SUR	



Foto No.	37
Ubicación	Columna Eje C con Eje 6

Foto No.	38
Ubicación	Muro bajo Eje 6. Entre ejes D y C

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, debido a la exposición directa de la estructura muraria a la intemperie.

Descripción: Afectación y desprendimiento en el material de acabado, debido al desgaste superficial, a causa principalmente, de la presencia de humedad.



Foto No.	39
Ubicación	Muro bajo Eje 6. Entre ejes G y F

Foto No.	40
Ubicación	Muro bajo Eje 6. Entre ejes K y J

Descripción: Afectación y desprendimiento en el material de acabado, debido al desgaste superficial, a causa principalmente, de la presencia de humedad.

Descripción: Afectación y desprendimiento en el material de acabado, debido al desgaste superficial, a causa principalmente, de la presencia de humedad.

_____ Fotografió y elaboro:	Información fotografías Fecha: 19 febrero 2021 Hora: 17:18	_____ Aprobó: Edgardo Bassi
--------------------------------	--	--------------------------------

BLOQUE 1

**ESTUDIO PATOLÓGICO Y
 DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE**

FICHA No.11

CII 68 No.53-45

REGISTRO FOTOGRÁFICO – FACHADA SUR



Foto No.

41

Ubicación

Columna Eje 6 con Eje L

Descripción: La estructura presenta y pérdida de material por cambios de temperatura lo que ocasiona una desigualdad en la geometría de los mampuestos.



Foto No.

42

Ubicación

Muro bajo Eje 6. Entre Ejes N y O

Descripción: La estructura presenta y pérdida de material por cambios de temperatura lo que ocasiona una desigualdad en la geometría de los mampuestos.



Foto No.

43

Ubicación

Columna Eje 6 con Eje L

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, debido a la exposición directa de la estructura muraria a la intemperie.



Foto No.

44

Ubicación

Muro bajo Eje O. Entre Ejes 7 y 8

Descripción: Estas manchas son causadas por la acumulación y filtración de agua en los muros, generando humedad y crecimientos irregulares de vegetación parasita y hongos como el moho.

Fotografió y elaboro:

Información fotografías

Fecha: 19 febrero 2021
 Hora: 17:23

Aprobó: Edgardo Bassi

BLOQUE 1
**ESTUDIO PATOLÓGICO Y
DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE**
FICHA No.12
CII 68 No.53-45
REGISTRO FOTOGRÁFICO – FACHADA SUR


Foto No.

45

Ubicación

Cornisa Eje 8. Entre Ejes

Descripción: Estas manchas son causadas por la acumulación y filtración de agua en los muros, generando humedad y crecimientos irregulares de vegetación parasita y hongos como el moho.



Foto No.

46

Ubicación

Muro alto Eje D. Entre ejes 1 y 2

Descripción: Estas manchas son causadas por la acumulación y filtración de agua en los muros, generando humedad y crecimientos irregulares de vegetación parasita y hongos como el moho.



Foto No.

47

Ubicación

Muro alto Eje 8. con Eje T

Descripción: Estas manchas son causadas por la acumulación y filtración de agua en los muros, generando humedad y crecimientos irregulares de vegetación parasita y hongos como el moho.



Foto No.

48

Ubicación

Antepecho Eje C. Entre ejes 6 y 8

Descripción: Afectación y desprendimiento en el material de acabado, debido al desgaste superficial, a causa principalmente, de la presencia de humedad.

Fotografió y elaboro:

Información fotografías

 Fecha: 19 febrero 2021
Hora: 17:32

Aprobó: Edgardo Bassi

BLOQUE 1

**ESTUDIO PATOLÓGICO Y
 DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE**

FICHA No.13

CII 68 No.53-45

REGISTRO FOTOGRÁFICO – OESTE



Foto No. 49
 Ubicación Muro alto Eje 2. Entre ejes C y D

Descripción: Afectación y desprendimiento en el material de acabado, debido al desgaste superficial, a causa principalmente, de la presencia de humedad.



Foto No. 50
 Ubicación Muro Eje S. Entre ejes 4 y 6

Descripción: Estas manchas son causadas por la acumulación y filtración de agua en los muros, generando humedad y crecimientos irregulares de vegetación parasita y hongos como el moho.



Foto No. 51
 Ubicación Muro Eje S. Entre ejes 3 y 4

Descripción: La falta de mantenimiento y el empozamiento de aguas lluvias, contribuye al rápido crecimiento de los organismos vegetales.



Foto No. 52
 Ubicación Muro alto Eje S. Entre ejes 3 y 4

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, debido a la exposición directa de la estructura muraria a la intemperie.

Fotografió y elaboro:

Información fotografías

Fecha: 19 febrero 2021
 Hora: 17:28

Aprobó: Edgardo Bassi

BLOQUE 1
**ESTUDIO PATOLÓGICO Y
DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE**
FICHA No.14
CII 68 No.53-45
REGISTRO FOTOGRÁFICO – AUDITORIO


Foto No.

53

Ubicación

Escenario

Descripción: Alteraciones del material producto de barrenaciones y daños internos. Destrucción de las chapas superficiales e intermedias de los paneles por agentes xilófagos.



Foto No.

54

Ubicación

Estructura cubierta sobre tramoya

Descripción: Se evidencia de una red de galerías de termitas, las cuales conectan las superficies con la vegetación arbórea lo que garantiza la movilidad del organismo xilófago.



Foto No.

55

Ubicación

Estructura Escenario.

Descripción: Se identifican manchas y pudriciones por humedad en la madera, en los elementos estructurales del escenario.



Foto No.

56

Ubicación

Escalera acceso

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, cargas adicionales y concentraciones de humedad.

Fotografió y elaboro:

Información fotografías

 Fecha: 5 febrero 2021
Hora: 11:31

Aprobó: Edgardo Bassi

BLOQUE 1

**ESTUDIO PATOLÓGICO Y
DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE**

FICHA No.15

CII 68 No.53-45

REGISTRO FOTOGRÁFICO – BAÑOS PUBLICO - TAQUILLA



Foto No. 57

Foto No. 58

Ubicación Cielo raso Eje C. Entre ejes 5 y 6.

Ubicación Cielo raso Eje 5. Entre ejes D y E..

Descripción: Afectación y desprendimiento en el material de acabado, debido al desgaste superficial, a causa principalmente, de la presencia de humedad y la falta de mantenimiento periódico.

Descripción: Afectación y desprendimiento en el material de acabado, debido al desgaste superficial, a causa principalmente, de la presencia de humedad y la falta de mantenimiento periódico.



Foto No. 59

Foto No. 60

Ubicación Muro Eje 6. Entre Ejes D y E.

Ubicación Muro bajo Eje F. Entre Ejes 4 y 5.

Descripción: Fisuras producto de las contracciones y dilataciones generadas por los cambios bruscos de temperatura, debido a la exposición directa de la estructura muraria a la intemperie.

Descripción: Afectación y desprendimiento en el material de acabado, debido al desgaste superficial, a causa principalmente, de la presencia de humedad.

Información fotografías

Fotografió y elaboro:

Fecha: 26 enero 2021
Hora: 14:32

Aprobó: Edgardo Bassi

BLOQUE 1	ESTUDIO PATOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE	FICHA No.16
CII 68 No.53-45	REGISTRO FOTOGRÁFICO – CAMERINOS	

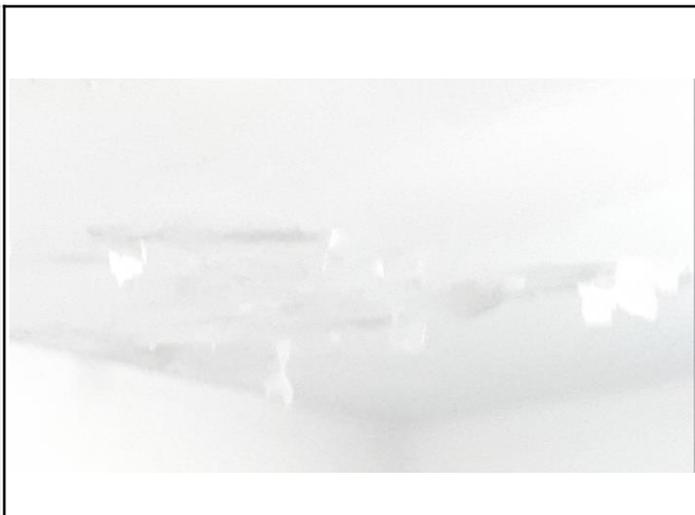


Foto No.	61
Ubicación	Placa superior entre Ejes 1 y 2.

Foto No.	62
Ubicación	Placa superior entre Ejes U y T

Descripción: Afectación y desprendimiento en el material de acabado, debido al desgaste superficial, a causa principalmente, de la presencia de humedad.

Descripción: Afectación y desprendimiento en el material de acabado, debido al desgaste superficial, a causa principalmente, de la presencia de humedad.

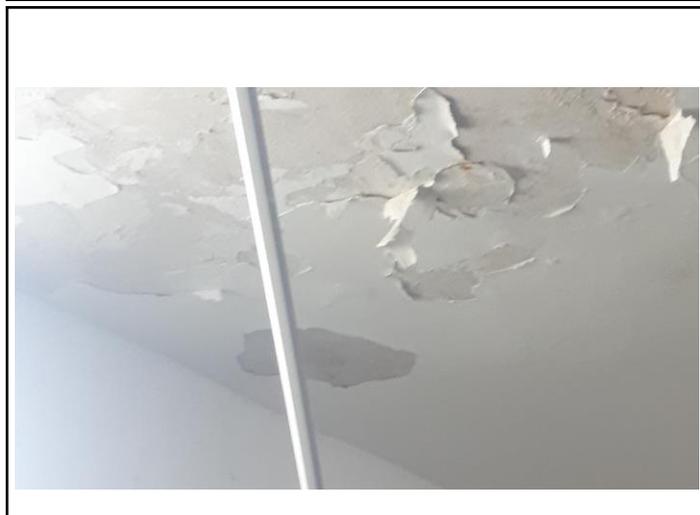


Foto No.	63
Ubicación	Muro bajo Eje D. Entre ejes 3 y 4

Foto No.	64
Ubicación	Ventana. Entre ejes 3 y 4

Descripción: Afectación y desprendimiento en el material de acabado, debido al desgaste superficial, a causa principalmente, de la presencia de humedad.

Descripción: Afectación y desprendimiento en el material de acabado, debido al desgaste superficial, a causa principalmente, de la presencia de humedad.

_____ Fotografió y elaboro:	Información fotografías Fecha: 26 enero 2021 Hora: 15:59	_____ Aprobó: Edgardo Bassi
--------------------------------	--	--------------------------------

BLOQUE 1

**ESTUDIO PATOLÓGICO Y
 DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE**

FICHA No.17

CII 68 No.53-45

REGISTRO FOTOGRÁFICO – AULA 4



Foto No. 65
 Ubicación Muro bajo Eje D. Entre ejes 4 y 5

Descripción: Grietas por la exposición a los cambios atmosféricos y la dilatación térmica de los materiales que los componen.



Foto No. 66
 Ubicación Muro bajo Eje 5. Entre ejes C y D

Descripción: Grietas por la exposición a los cambios atmosféricos y la dilatación térmica de los materiales que los componen.



Foto No. 67
 Ubicación Muro bajo Eje D. Entre ejes 4 y 5

Descripción: Grietas por la exposición a los cambios atmosféricos y la dilatación térmica de los materiales que los componen.



Foto No. 68
 Ubicación Muro bajo Eje 4. Entre ejes C y D

Descripción: Grietas por la exposición a los cambios atmosféricos y la dilatación térmica de los materiales que los componen.

Fotografió y elaboro:

Información fotografías

Fecha: 26 enero 2021
 Hora: 16:32

Aprobó: Edgardo Bassi

BLOQUE 1
**ESTUDIO PATOLÓGICO Y
DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE**
FICHA No.18
CII 68 No.53-45
REGISTRO FOTOGRÁFICO – AULA 4


Foto No.

69

Ubicación

Muro bajo Eje D. Entre ejes 4 y 5

Descripción: Se identifican manchas y pudriciones por humedad, manchas por salpicaduras de pinturas y excremento de aves, incluyendo murciélagos y palomas sobre la superficie del piso.



Foto No.

70

Ubicación

Muro bajo Eje 5. Entre ejes C y D

Descripción: Se identifican manchas y pudriciones por humedad, manchas por salpicaduras de pinturas y excremento de aves, incluyendo murciélagos y palomas sobre la superficie del piso.



Foto No.

71

Ubicación

Muro bajo Eje D. Entre ejes 4 y 5

Descripción: Se identifican manchas y pudriciones por humedad, manchas por salpicaduras de pinturas y excremento de aves, incluyendo murciélagos y palomas sobre la superficie del piso.



Foto No.

72

Ubicación

Muro bajo Eje 4. Entre ejes C y D

Descripción: Deterioros y evidencia de falta de mantenimiento del piso del escenario y del teatro.

Fotografió y elaboro:

Información fotografías

 Fecha: 26 enero 2021
 Hora: 16:40

Aprobó: Edgardo Bassi

BLOQUE 1

**ESTUDIO PATOLÓGICO Y
 DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE**

FICHA No.19

CII 68 No.53-45

REGISTRO FOTOGRÁFICO – AULA 4



Foto No.

73

Foto No.

74

Ubicación

Puerta ingreso al teatro zona sur

Ubicación

Puerta ingreso al teatro zona sur

Descripción: Se evidenció daños severos por barrenación, afectaciones por termitas, daños de perforación y despegue de chapilla, manchas pardas por hongos, herrajes oxidados.

Descripción: Se evidenció daños severos por barrenación, afectaciones por termitas, daños de perforación y despegue de chapilla, manchas pardas por hongos, herrajes oxidados.



Foto No.

75

Foto No.

76

Ubicación

Puerta ingreso al teatro zona norte

Ubicación

Puerta ingreso al teatro zona sur

Descripción: Se evidenció daños severos por barrenación, afectaciones por termitas, daños de perforación y despegue de chapilla, manchas pardas por hongos, herrajes oxidados.

Descripción: Se evidenció daños severos por barrenación, afectaciones por termitas, daños de perforación y despegue de chapilla, manchas pardas por hongos, herrajes oxidados.

Información fotografías

Fotografió y elaboro:

Fecha: 26 enero 2021
 Hora: 16:40

Aprobó: Edgardo Bassi

BLOQUE 1

**ESTUDIO PATOLÓGICO Y
 DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE**

FICHA No.17

CII 68 No.53-45

REGISTRO FOTOGRÁFICO – AULA 4



Foto No.

77

Ubicación

Puerta acceso sur

Foto No.

78

Ubicación

Puerta acceso sur

Descripción: Se evidenció daños severos por barrenación, afectaciones por termitas, daños de perforación y despegue de chapilla, manchas pardas por hongos, herrajes oxidados.

Descripción: Se evidenció daños severos por barrenación, afectaciones por termitas, daños de perforación y despegue de chapilla, manchas pardas por hongos, herrajes oxidados.



Foto No.

79

Ubicación

Puerta acceso sur

Foto No.

80

Ubicación

Puerta acceso sur

Descripción: Se evidenció daños severos por barrenación, afectaciones por termitas, daños de perforación y despegue de chapilla, manchas pardas por hongos, herrajes oxidados.

Descripción: Se evidenció daños severos por barrenación, afectaciones por termitas, daños de perforación y despegue de chapilla, manchas pardas por hongos, herrajes oxidados.

Información fotografías

Fotografió y elaboro:

Fecha: 26 enero 2021
 Hora: 16:40

Aprobó: Edgardo Bassi